



SERVICE INFO



Spannrollen 531 0252 30 und 531 0525 30

Verwechslungsgefahr

Hersteller: Seat, Škoda, VW

Modelle:

Seat: Arosa, Cordoba, Ibiza II, Ibiza III, Ibiza IV, Inca
 Škoda: Felicia I, Felicia II, Octavia
 VW: Bora, Caddy II, Fox, Golf III, Lupo, Polo, Vento

Motoren: 1.0, 1.0i, 1.3, 1.4, 1.4i, 1.6, 1.6i, 1.9 TDI

Art.-Nr.: 531 0252 30
 531 0525 30

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog

Bei den Spannrollen 531 0252 30 und 531 0525 30 besteht die Gefahr, diese miteinander zu verwechseln.

Nicht nur dass sich die Artikelnummern sehr ähnlich sind, auch optisch weisen diese kaum einen Unterschied auf. Lediglich der Zeiger der beiden Spannrollen und dessen Anordnung (Bild 1) ist unterschiedlich.

Zusätzlich kann man sie an den aufgedruckten Nummern auf der Rückseite (Bild 2) unterscheiden:

Artikelnummer	aufgedruckte Nummer
532 0252 30	979272
532 0525 30	979548

Vor dem Einbau ist unbedingt auf die richtige Teilenummer zu achten. Durch die Ähnlichkeit der Nummern besteht eine erhöhte Verwechslungsgefahr.

Optisch sehr ähnlich, sind sie technisch allerdings sehr verschieden. Die Spannrolle 531 0252 30 hat eine höhere Spannkraft und einen größeren Arbeitsbereich als die Spannrolle 531 0525 30.



Bild 1: Links - Spannrolle 531 0252 30, rechts - Spannrolle 531 0525 30

Durch ein Vertauschen der Spannrollen kann es zu einem Flattern und zum Überspringen des Zahnriemens kommen. Ein daraus resultierender Motorschaden ist nicht auszuschließen.



Bild 2: Links - Spannrolle 531 0252 30, rechts - Spannrolle 531 0525 30

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Mehr Werkstattwissen unter:

www.repxpert.de

Service-Center: 00800 1 753-3333*

*kostenfreie Rufnummer, Mo.-Fr. von 8.00-17.00 Uhr

www.schaeffler-aftermarket.de



SCHAEFFLER
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET